



手动维氏硬度计

HV-30



一、适用范围：


手动转塔维氏硬度计主要用于各种金属及部分非金属材料的显微维氏硬度测定，能够对各种零件（机加工件、锻件、铸铁、铸钢件等）、有色金属、热后处理零件等进行硬度的测定，同时适用于碳化、淬火硬化层有效深度、涂镀层、表面覆层及焊接件的热影响部位测定。还可用于各种金属零件内部金相组织的观察及对图像进行采集、显示及输出。尤其适用于测量工件的硬度梯度分布曲线及测量热处理后齿轮的表面硬度，有效硬化层深度。是科研机构、工厂及质检部门进行研究和检测的理想硬度测试仪器。

二、产品介绍：

维氏硬度计是小屏幕光机电一体化的高新技术产品。本产品器在机械，光学，光源上采用独特的、精密的设计，使压痕成像更清晰，测量更精确。操作界面采用菜单式结构，可在操作面板上选择硬度标尺 HV 或 HK，测试的硬度值，自动计算，自动显示。可进行各种硬度值相互转换。本机配有 10X 物镜和 20X 物镜都能参与测量，使测量范围更大，应用范围更广，操作上更直观，更清晰，在屏幕上能显示试验方法、试验力、硬度值、试验力保持时间、日期、时间、硬度转换值等功能。它具有转换标尺功能，**压头与物镜手动转换定位精准**，效率更高，并拥有可供连接数码相机和 CCD 摄像头的螺纹接口，方便选电脑软件分析测量。

三、新机亮点如下：本机操作性能及功能具有同行业中领先技术。

- 1.新机打点定位采用三点式卡位更精准，重复打点位不偏移。
- 2.新机支承弹片采用进口特殊订制材料具有高韧性，高抗疲劳度，不易变形（可提供三年免费换新，但收取工时费用）。
- 3.新机操作界面采用人性化格式，数字区与功能区分栏式，菜单功能分类清晰细致，灯光亮度、菜单选择及物镜选择都具有记忆功能。
- 4.高配机型中的 10X 及 20X 物镜同时具有测量及观察功能（同类中只有 20X 物镜具有测量功能）。
- 5.硬度换算表分类细化，是目前行业中较完善的转换表。

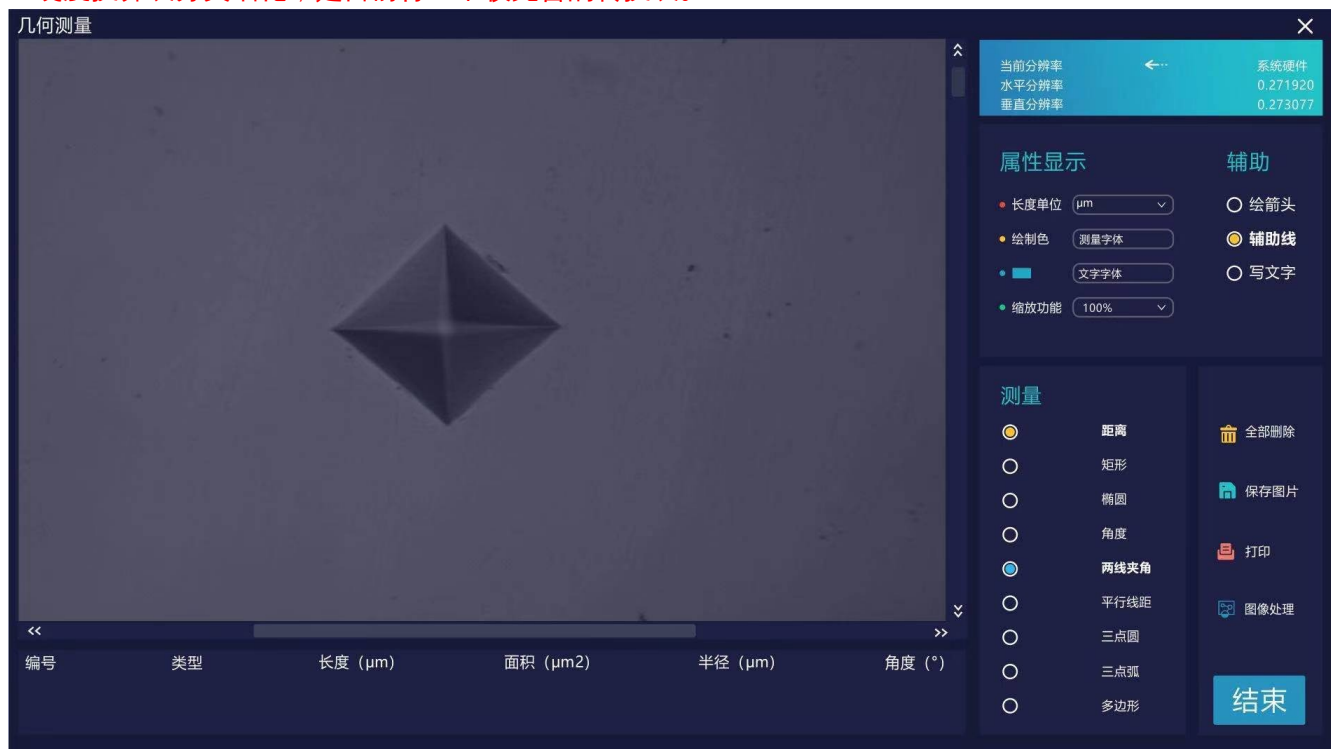

(注：软件及电脑选配)

四、技术数据(Technical Specifications)

试验力	HV -30	1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf
转换标尺(Exchanging Scales)		洛氏、表面洛氏、布氏 (Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell)
最小测量单位(Min Measuring Unit)		0.5 μm



总放大倍数 Magnification of Microscope	观察 (可辅助测量) 100 ^x 测量 200 ^x (物殊请另行说明)
数据输出 (Data Output)	无
加荷控制(Loading Control)	自动 (加荷、保荷、卸荷) , Automatically (load, keep, unload)
仪器重量(Net Weight)	约 55kg
试件最大尺寸 (Max Height of Specimen)	最大高度 175mm , 中心到内壁 135
电源(Power Supply)	AC220V±5% , 50~60Hz
执行标准(Carried Standard)	GB/T4340.2 国家标准(GB/T4340.2 Chinese Standard), JJG151 检定规程 (JJG151 Inspection Rule)
标准配件 附件 Standard Accessories	物镜 20x、10x , 维氏压头 , 测量目镜 10x , 大平试台、V 型试台、硬度块 2 块 , 电源线、说明书、合格证防尘罩、 螺丝刀等